

تحلیل شکل مجرای رودخانه کلقان چای (حد فاصل سد کلقان تا الحاق به رودخانه قرنو)

صیاد اصغری سراسکانرود * - دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ تأثید نهایی: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری الگو و دینامیک مجرای در محدوده مورد مطالعه رودخانه کلقان چای و ارزیابی قدرت رودخانه و اثرات آن بر مورفولوژی مجرای تحت تاثیر عوامل و اقدامات انسانی در تغییر شکل مجرای می باشد. تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، داده های هیدرولوژیکی جریان، داده های مستخرج از مدل رقومی ارتفاع و داده های مطالعات صحرایی داده های تحقیق را تشکیل می دهند، جهت رسیدن به هدف تحقیق، از روشهای تحلیل قدرت رودخانه، قدرت مخصوص رودخانه، شاخص های ضربی خمیدگی، زاویه مرکزی و تحلیل سینوسی مسیر برای تحلیل دینامیک و الگوی مجرای استفاده شده است. نتایج روشهای مختلف نشان داد که شکل گیری الگو و دینامیک مجرای در محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر ویژگیهای فرایندهای هیدرولوژیکی ناشی از فرایند تدارک دبی و دبی رسوبی، مقاومت لیتوژیکی بستر و کنارهای های رودخانه می باشد و نقش عوامل انسانی به صورت تصرف و اشغال بستر رودخانه به شکل ایجاد باغات و مزارع و همچنین برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه می باشد. نتایج تحلیل قدرت سیلابی و قدرت مخصوص رودخانه نشان داد که با کاهش عرض معتبر رودخانه، قدرت رودخانه افزایش می یابد، و قدرت سیلابی رودخانه به ویژگیهای مورفولوژیکی رودخانه بستگی دارد. نتایج این تحقیق می تواند در شناسایی بازه های حداقل توان رودخانه و بازه های تحت تاثیر فرسایش رودخانه ای استفاده شود.

واژگان کلیدی: دینامیک مجرای، الگوی رودخانه، قدرت رودخانه، رودخانه کلقان چای.

مقدمه

الگوهای متفاوت رودخانه‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر تکتونیک، لیتولوژی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و نقش عوامل انسانی می‌باشد. این عوامل مناسب با نوع منطقه تاثیرهای متفاوتی بر شکل الگوی رودخانه‌ها می‌گذارند(مقصودی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲) سد سازی، عملیات ساماندهی رودخانه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه، احداث پل و سازه‌های مهندسی در حریم و بستر رودخانه و ... باعث تغییر قدرت رودخانه باعث تغییر در موازنۀ حمل رسوب و میزان بار رسوبی شده و باعث ایجاد اشکال مورفولوژیکی در بستر رودخانه می‌گردد(حافظ، ۲۰۰۰: ۲) مطالعات محققان ژئومورفولوژی رودخانه‌ای ثابت کرده است که سه فرایند ۱- فرایندهای تکتونیکی(تغییر سطح اساس یوسیله بالآمدگی یا فرونژیست)(ویبل، ۲۰۰۴: ۱۵۱) ۲- رژیم هیدرولوژیکی - اقلیمی و تغییر آنها(تغییر در موازنۀ دبی و رسوب) (کولینس و مونتوگمری، ۱۹۹۹: ۲۰۱۱؛ هیتمولر و هادسون، ۲۰۰۹: ۲۴۶) ۳- تغییر لیتولوژی و سنگ بستر در امتداد نیمرخ طولی رودخانه از سرچشمۀ تا مصب(Selander^۱، ۲۰۰۴: ۱۸، ویبل و همکاران^۲، ۱۹۹۹: ۶۶۱) باعث ایجاد مورفولوژی‌های مختلف رودخانه‌ها می‌گردد با این تفاوت که سهم هر کدام از این متغیرها در رودخانه‌های متفاوت کاملاً نامساوی است. از طرف دیگر وول و همکاران^۳ (۹۶۹: ۲۰۰۴) در تحقیقی اظهار کردند که نمی‌توان متغیرهای کنترل کننده رفتار رودخانه‌های آبرفتی را برای رودخانه غیر آبرفتی همانند دره‌های یخجالی، یا رودخانه‌های که تحت تاثیر بالآمدگی تکتونیکی هستند یا رودخانه‌های محصور در دره‌های نواحی کوهستانی با لیتولوژی مقاوم به فرسایش و یا رودخانه‌های تحت تاثیر گسلش و حرکات توده‌ای به کار برد. بنابراین رودخانه یک سیستم دینامیکی است که متغیرهای اقلیمی، فیزیوگرافی و زمین‌شناسی در کنترل نهایی رفتار نهایی آن تاثیر می‌گذارند(سیار و نیوسون، ۲۰۰۳: ۱۸) باید توجه داشت که مورفولوژی رودخانه به فاکتورهای متعددی چون تغییرات جریان آب، شیب بستر، سطح مقطع رودخانه، زمین‌شناسی منطقه، تکتونیک یا مورفو-تکتونیک منطقه و نیز زمان لازم برای شکل گیری و تغییر شکل رودخانه، بستگی دارد(لوبولد و همکاران، ۱۹۶۴: ۲۱؛ وول و همکاران، ۱۹۷۲: ۲۰۰۴؛ ماسکاسکی و همکاران^۴: ۱۹۶: ۲۰۰۹؛ رالف و حسی^۵: ۲۰۱۰؛ موسوی حرمی و همکاران، ۱۳۸۱: ۵۴؛ مختاری، ۱۳۸۸: ۱۱۸). با بررسی و شناخت دقیق این عوامل می‌توان الگوی رفتاری صحیح رودخانه را به دست آورد و به واکنش طبیعی و تغییرات احتمالی رودخانه پی برد(احمدی، ۱۳۶۷: ۲۲۱). شرایط زمین‌شناسی و لیتولوژی هر منطقه‌ای از عوامل اصلی کنترل کننده رفتار رودخانه‌ها می‌باشد. جنس سنگها، نحوه قرار گیری لایه‌ها، میزان بالا آمدگی ساختارهای زمین‌شناسی یا پایین افتادگی آنها می‌توانند اثرات قابل ملاحظه‌ای روی مورفولوژی رودخانه‌ها، پروفیل طولی و تغییرات مجرای آنها داشته باشند (فاتمی عقدا و همکاران، ۱۳۸۰: ۱۶۳). رودخانه‌ها در امتداد مسیر خود شرایط مختلفی را تجربه می‌کنند بطوریکه ابتدا از مسیر کوهستانی شروع و پس از عبور از دشت‌ها به مصب دریاها و یا دیگر رودهای اصلی می‌رسند و در هر کدام از این مناطق رفتاری کاملاً متفاوت را به نمایش می‌گذارند و در

^۱ Hafez^۲ Whipple^۳ Collins and Montgomery^۴ Heitmuller, Hudson^۵ Selander^۶ Whipple et al^۷ Whol et al^۸ Sear and Newson^۹ Lepold et al^{۱۰} Makaske et al^{۱۱} Ralph and Hesse

نتیجه الگوهای متفاوتی را به خود می‌گیرند. در رودخانه‌های واقع در دشت‌های سیلابی شکل آبراهه‌ها در واکنش به حالت‌های متنوع انرژی، به اشکال مختلف تک شاخه‌ای (مستقیم، سینوسی، پیچان روی) یا چند شاخه‌ای (شريانی) در می‌آید (Ricardz، ۱۳۸۴: ۳۱۸) در این رودخانه‌ها دگرگونی‌های تدریجی به انواع مختلف الگوهای مجرایی، به متوسط اندازه ذرات بار رسوبی، دبی شکل دهنده‌ی مجرای‌دی لبریزی یا سیلابی) و شبیب دره بستگی دارد، با افزایش دبی آب و رسوب، الگوی مجرای حالت مستقیم به مثاندری و گیسویی تغییر می‌یابد (Briggs، ۱۳۸۷: ۳۲۳). در حالی که مطالعات محققان در نواحی مختلف نشان می‌دهد که شکل آبراهه‌ها و حالت‌های متنوع آن در رودخانه‌های نواحی کوهستانی بستگی به شرایط زمین‌شناسی، مقاومت تشکیلات به فرسایش، پهنهای دره و شرایط مورفو-تکتونیک منطقه دارد (Astork و همکاران^۱، ۱۹۹۹؛ کربی و ویل^۲، ۲۰۰۱؛ ۴۹۸۳: ۴۱۵) خطیبی (۱۳۸۵) فرضیه‌های متنوعی را برای تشکیل پیچان رودها موثر می‌داند وی بیان می‌کند که تغییر در نوع لیتلولوژی، حضور موانع تصادفی و همچنین تاثیر ناشی از فعالیت‌های تکتونیکی و نقش حضور موانع آتش‌نشانی از دلایل عدمه خمیده شدن رودخانه‌ها و یا افزایش خمیدگی آن محسوب می‌شود. برای مثال زمانی که رودخانه از لیتلولوژی کم مقاوم به لیتلولوژی مقاوم تر می‌رسد، خمیده تر می‌شود و در نتیجه پیچان‌های متوالی تشکیل می‌شود افتادن تخته سنگ‌های بزرگ در مسیر جریان رودخانه و ایجاد گسل‌هایی که اختلاف سطح مشخصی را پدید می‌آورند نیز ممکن است چنین نتایجی را به همراه داشته باشد. در مطالعه دیگری شیدگر و آجاکایه (۱۹۹۶) حرکات توده‌ای را در سواوانا مورد مطالعه قرار داده اند نتیجه این مطالعه نشان داد که بسیاری از پدیده‌های ژئومورفولوژی همچون شبکه آبراهه‌ها، زمین لغزشها، دره‌ها و حتی حرکات یخچالی دارای یک طرح اولیه تکتونیکی می‌باشد (Peyrowan و همکاران^۳، ۲۰۱۴: ۱). نانسون و نایتون^۴ (۱۹۹۳) در تحقیقی بیان کردند که نوسانات دبی به عنوان یک فرایند کلی روی کشش جریان، فرسایش پذیری کناری و فراوانی بار استر به عنوان کننده اصلی الگوی رودخانه می‌باشد. مونتگومری و گران^۵ (۲۰۰۱) نشان دادند که بسیاری از متغیرهای مجرای همچون پهنا تحت تاثیر مستقیم تغییر لیتلولوژی می‌باشد. مونتگومری و بافینگتون^۶ (۱۹۹۷) در تحقیقاتشان نحوه شکل گیری اشکال رودخانه‌ای و دینامیک مجرای را در نواحی کوهستانی را متفاوت با نواحی دشتی می‌دانند. Eilertsen و Hansen^۷ (۲۰۰۸) شکل گیری الگوی آبراهه‌ها و دینامیک مجرای را در رابطه با فعالیت‌های تکتونیکی مورد بررسی قرار داده اند و تأکید دارند که تکتونیک و لیتلولوژی از عوامل مهم تاثیر گذار بر الگوی آبراهه‌ها می‌باشند. Moxham (۱۳۸۸) در تحقیقی در رودخانه باگلار در دامنه شمالی می‌شو داغ به خوبی نشان داد که مورفو-لولوژی فلی قسمت‌های مختلف رودخانه نتیجه عوامل غیر رودخانه‌ای مثل اسارت، تغییر لیتلولوژی، حرکات توده‌ای از قبیل زمین لغزش و ریزش‌های کناری آبراهه‌ها می‌باشد. بنابراین با توجه به مسئله تحقیق هدف این نوشتار تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری الگو و دینامیک مجرای در محدوده مورد مطالعه رودخانه کلقارن چای و ارزیابی قدرت رودخانه و اثرات آن بر مورفو-لولوژی مجرای تحت تاثیر عوامل و اقدامات انسانی در تغییر شکل مجرایی می‌باشد.

منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز کلقارن چای جزو سرشاخه‌های قزل اوزن بوده که رودخانه قرققو زهکش اصلی آن می‌باشد. که در موقعیت ۲۸° تا ۴۶° طول شرقی و ۳۰° تا ۴۶° عرض شمالی در دامنه‌های شرقی کوهستان سهند واقع

^۱ Stock et al

^۲ Kirby and Whipple

^۳ Peyrowan et al

^۴ Knighton and Nanson

^۵ Montgomery and Gran


^۶ Montgomery and., Buffington

^۷ Eilertsen and Hansen

شده است. این رودخانه از دامنه شرقی کوه سهند سرچشم می‌گرفته و پس از جمع آوری جریانات سطحی دیگر از قبیل شاخه اصلی، سراسکند چای، شهر چای و کلقان چای رودخانه اصلی قرنقو را تشکیل می‌دهد. این رودخانه دارای دو شاخه نسبتاً پرآب و دائمی به نام‌های بهادر چای و چینی بالغ بوده که بر روی شاخه اصلی در محل روستای کلقان، سدی در حال احداث می‌باشد. سطح حوضه آبخیز این رودخانه در محل سد ۲۰۲/۸ کیلومتر مربع بوده که در محل اتصال به رودخانه قرنقو سطح حوضه به $610/5$ کیلومتر مربع افزایش می‌یابد. محدوده مطالعه این تحقیق حد فاصل سد کلقان تا اتصال کلقان چای به رودخانه قرنقو می‌باشد(شکل ۱) علت انتخاب محدوده فوق تحلیل دینامیک خاص جریان و نحوه تغییر و شکل گیری پارامترهای مورفولوژیکی بعد از شرایط احداث سد کلقان و به عبارت دیگر بررسی عدم ایجاد شرایط آستانه‌ای ناشی از رفتار کنترلی سد بر روی پارامترهای مورفولوژیکی مجرماً باشد. برخی از مشخصات هیدرولوژیک رودخانه قرنقو در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱: برخی از مشخصات هیدرولوژیک رودخانه قرنقو(منبع: محاسبات نگارنده)


متوسط بارش سالانه	سطح حوضه(km^2)	طول رودخانه(KM)	ارتفاع حداقل حوضه(M)	ارتفاع میانگین حوضه(M)	ارتفاع حداکثر حوضه(M)	رودخانه
۳۱۰	۶۱۰/۵	۶۹/۹	۱۵۴۰	۱۹۷۲/۲	۳۷۰۰	کلقان چای

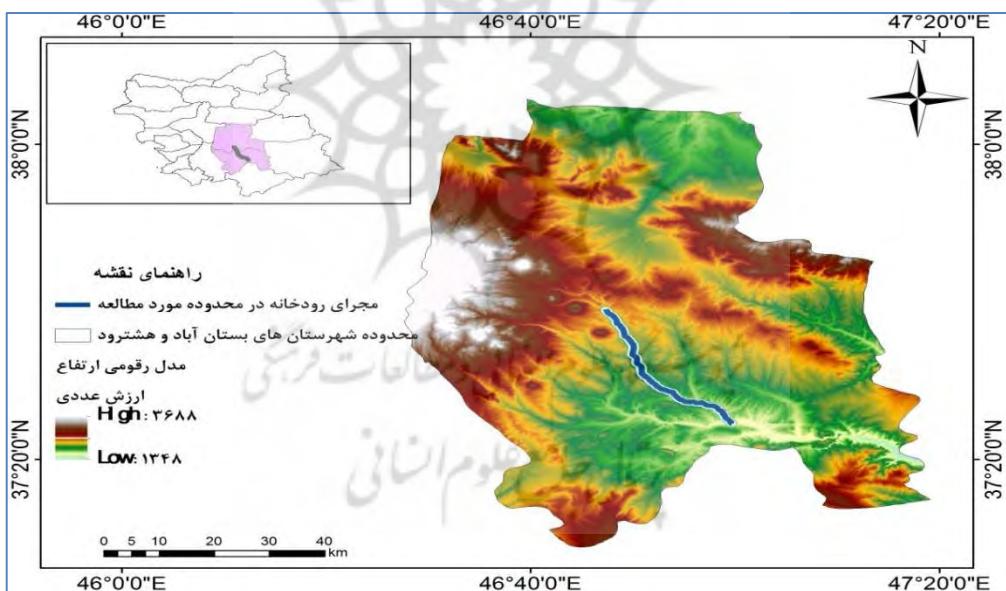

شکل ۱: موقعیت رودخانه کلقان چای در استان آذربایجان شرقی و در سطح شهرستان‌های هشتپرود و بستان آباد و موقعیت محدوده مورد مطالعه رودخانه کلقان چای

تکامل ساختمانی ناهمواری‌های حوضه عمدها مربوط به دوران دوم و سوم زمین‌شناسی و در ارتباط با فازهای زمین ساختی لارامید و پیرنه می‌باشد. وضع کنونی حوضه قرنقو چای در پلیوسن و اوایل پلیستوسن شکل گرفته است که در آن آثاری از پرکامبرین تا پلیو-پلیستوسن مشاهده می‌شود. در اثر فعالیتهای تکتونیکی، گسلها و شکستگی‌هایی در حوضه پدیدار شده است. حداکثر انقباض افقی به وجود آمده از چین خوردگی رسوبات(N35E) و مخروطهای آتشفسانی جدید در توده آتشفسانی حوضه، از نکات مهم در تکوین ساختمانی حوضه بشمار می‌رود. کنگلومرا، ماسه سنگ، پومیس، تفرما و خاکستر ولکانیکی، پادگانه‌های آبرفتی قدیمی و جوان، نهشته‌های مخروط افکنه‌ای و تخریبی جوان از مهمترین رخدارهای حوضه به شمار می‌رond که در تمام زیر حوضه‌ها پراکنده‌اند(حیدری و مقیمی، ۱۳۸۶: ۱۲۲). سازندگانی زمین‌شناسی


حوضه قرنقو میوسن ۷۲٪/، پلیوسن ۲٪/، رسوبات کواترنری ۱۳٪ و بقیه سنگهای نفوذی آذرین می‌باشد که نقشه زمین‌شناسی محدوده مورد مطالعه در شکل ۲ آورده شده است. لیتولوژی عمده شامل سنگهای پیروکلاستیکی، ریولیت، داسیت، مارن‌های ماسه سنگی و بقیه تراس‌های آبرفتی جوان رودخانه‌ای را شامل می‌شوند.

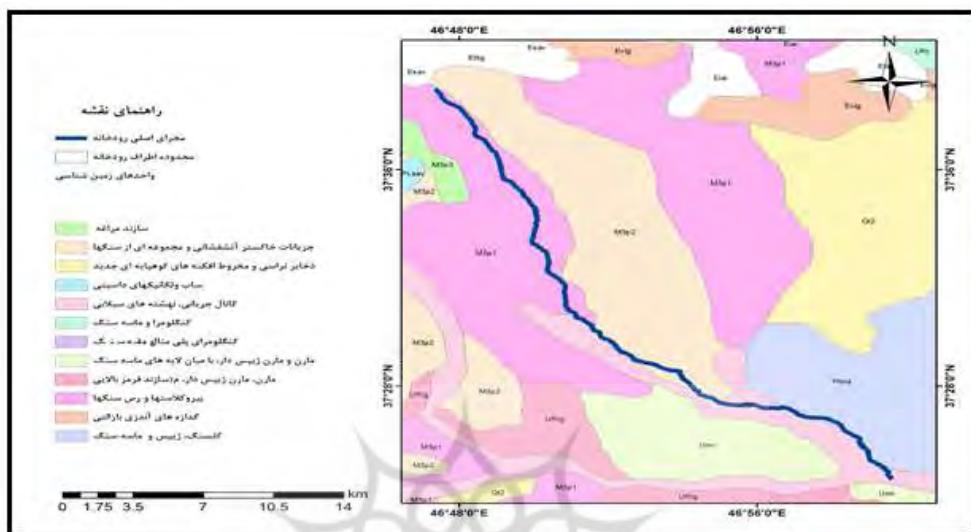

شکل ۲: نقشه زمین‌شناسی مسیر مورد مطالعه در رودخانه کلکان چای

مواد و روش

داده‌های مورد استفاده این تحقیق شامل نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، تصاویر ماهواره‌ای لندست سنجنده OLI سال ۲۰۱۶، داده‌های هیدرولوژیکی جریان و نرم افزار Google Earth می‌باشد. جهت تحلیل و بررسی دینامیک و ویژگیهای الگوی رودخانه در محدوده مورد مطالعه از روش‌های مختلفی استفاده شده است، هدف از استفاده روش‌های مختلف علاوه بر صحت سنجی نتایج، همپوشانی نتایج مختلف و رسیدن به یک دیدگاه واحد می‌باشد. بنابراین اولین مرحله این تحقیق مطالعه میدانی بود در طول مطالعه میدانی سعی شد عوامل موثر بر دینامیک رودخانه با فرضیات نحوه شکل گیری الگو و دینامیک رودخانه‌های بررسی و مقایسه بشود به علت طولانی بودن مسیر رودخانه، تمامی محدوده مورد مطالعه امکان مطالعه میدانی میسر نبود همچنین عرض رودخانه (شکل ۳) از نرم افزار Google استخراج شد بقیه مراحل تحقیق به شرح زیر می‌باشد.

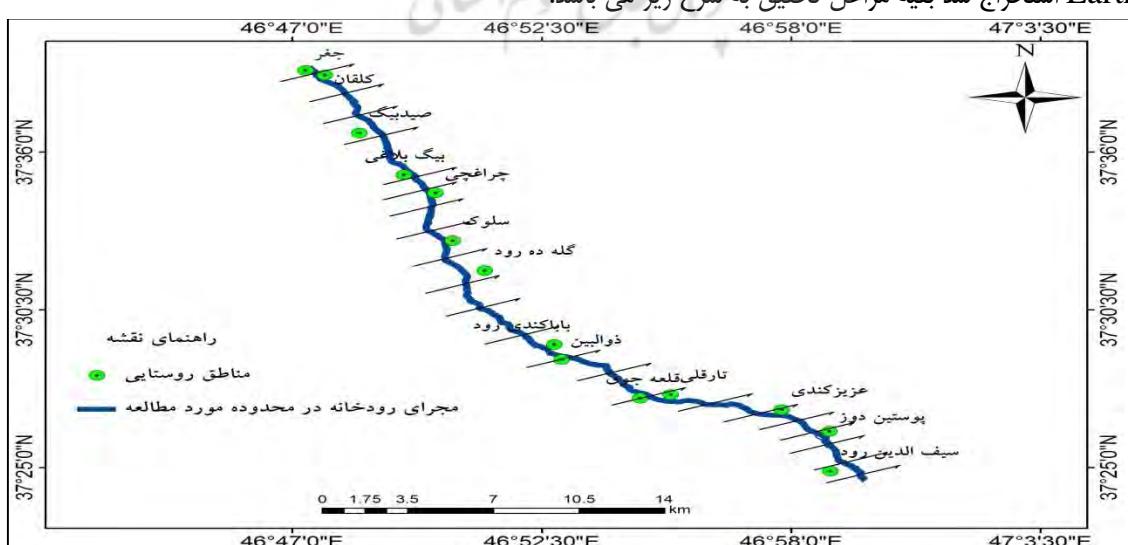

شکل ۳: مناطق اندازه گیری عرض رودخانه و مناطق روستایی اطراف رودخانه

جهت تعیین رژیم جریان رودخانه کلچان چای از داده های دبی رودخانه در محل ایستگاه تلاقی رودخانه با رودخانه قرنقوه، استفاده شده که د، حدوا، ۲ متوسط آبده، ماهانه و سالانه آو، ده شده است.

جدول ۲- متوسط آبدھی ماهانه و سالانه رودخانه قرنقو (محل تلاقی با رودخانه قرنقو چای) (منبع: سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی)

نام	آستانه	مقدار	میزان	مقدار	آستانه	نام
دی متر	۱۷۳	۱/۲۲	۷۷/۲	۲/۴۵	۷۷/۲	ابان
منگعب پر	۱۷۴	۱/۲۳	۷۷/۲	۴۵/۴	۷۷/۲	آذر
ثانیه	۱۷۵	۱/۲۴	۷۷/۲	۴۶/۰	۷۷/۲	دی
باز	۱۷۶	۱/۲۵	۷۷/۲	۴۷/۰	۷۷/۲	بهمن
اسفند	۱۷۷	۱/۲۶	۷۷/۲	۴۸/۲	۷۷/۲	فروردین
فروردین	۱۷۸	۱/۲۷	۷۷/۲	۴۹/۲	۷۷/۲	اردیبهشت
اردیبهشت	۱۷۹	۱/۲۸	۷۷/۲	۵۰/۰	۷۷/۲	خرداد
خرداد	۱۸۰	۱/۲۹	۷۷/۲	۵۱/۰	۷۷/۲	تیر
تیر	۱۸۱	۱/۳۰	۷۷/۲	۵۲/۰	۷۷/۲	مرداد
مرداد	۱۸۲	۱/۳۱	۷۷/۲	۵۳/۰	۷۷/۲	شهریور
شهریور	۱۸۳	۱/۳۲	۷۷/۲	۵۴/۰	۷۷/۲	سالانه
سالانه	۱۸۴	۱/۳۳	۷۷/۲	۵۵/۰	۷۷/۲	جیم جیوان
جیم جیوان	۱۸۵	۱/۳۴	۷۷/۲	۵۶/۰	۷۷/۲	MCM

برای بررسی قدرت رودخانه و تاثیر آن بر فرسایندگی و کند و کاو رودخانه در جریان پایه(۲/۳۳Q^۱) و در دوره‌های بازگشته مختلف نیاز بود دیگر برگشتی رودخانه در دوره‌های مختلف محاسبه شود بنابراین نتایج محاسبات در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳: حداقل دبی لحظه ای در دوره بی‌گشت های مختلف به روش گامیل

دوره برگشت	دبي پايه	۲	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۱۰۰	۲۰۰
دبي	۶۴/۱	۵۷/۱	۸۹/۱	۱۰۹	۱۳۹/۸	۱۵۳/۹	۱۷۲/۵	۲۰۳/۹

انرژی پتانسیل آب های جاری تحت تاثیر شیب و نیروی جاذبه موجب ایجاد قدرت رودخانه در بسترهای آبرفتی می شود و به صورت زیر تعریف می گردد

$$\Omega = \gamma QS$$

که در این رابطه وزن مخصوص آب (معادل ۹۸۱۰ نیوتن بر متر مریج) Q (متر مکعب بر ثانیه) و S شبکه کanal می باشد. قدرت کل رودخانه (Ω) در طول رودخانه که معمولاً به مقطع جریان نسبت داده می شود. قدرت جریان همچنین می تواند در واحد سطح پستر رود هم بیان شود اگر به عرض رودخانه (W) تقسیم گردد

$$\omega = \gamma Q S / W$$

که در این رابطه ⁽¹⁾ قدرت مخصوص رود در واحد وات بر متر مربع می باشد که به میانگین مقطع عرضی قدرت رود در هر واحد از عرض رودخانه (یا قدرت رود در واحد سطح بستر، متر مربع) بیان می شود. قدرت خاص جریان ممکن است به عنوان میانگین قدرت رودخانه نیز بیان بشود. جهت تعیین قدرت مخصوص رود در شرایط عادی جریان از میانگین سالیانه جریان استفاده شد. با توجه به این که دبی که بیشترین اثر را روی فرسایش، رسوب گذاری، مورفولوژی و شکل مقطع عرضی دارد دبی لبریز⁽²⁾ رودخانه نام دارد و با توجه به این که دبی لبریز، توان لازم برای فرسایش و رسوب گذاری و تغییر سطح مقطع مجارا دارد و دوره بازگشت آن به اندازه کافی، کوتاه است تا اثرات آن به وسیله جریان های ضعیف تر اما با

¹ دبی پایه یا دبی لبریز دبی ای است که دشت سیالابی فعال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دبی مقطع پر، دارای فراوانی و دره بازگشته تابتی نیست، براساس نظر چاو(۱۹۸۸) دبی شکار چشمی و محظوظ است. این دشت با وجود این امکانات از دشت‌های اندکی داشت که تقویت توزن گامها محسوس نموده است. مدتار، هدکالان: ۱۳۹۲: ۲۷-۳۳.

Phillips and Desloges

^۳: دبی لیریز دبی ای است که دشت سیالابی فعال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دبی مقطع پر، دارای فراوانی و دوره بازگشت ثابتی نیست، براساس نظر چاو (۱۹۸۸) دبی شکل دهنده به محض این مطلعه با خود بازگشت نمی‌شود.^{۲۳} استن که تعریف تغذیه کامپانی محسوسه شده استانکار و هنگکانتون^{۲۴}

فراوانی و قوع زیادتر، پوشیده نشود (روستایی و همکاران، ۱۳۹۲: ۲). بنابراین از دبی لبریز برای بررسی فرسایش و کند و کاو رودخانه استفاده شد.

در ادامه تحقیق جهت بررسی شکل و الگوی هندسی مسیر رودخانه از تصاویر ماهواره‌ای لنdest سنجنده OLI سال ۲۰۱۶، استفاده شد. برای استخراج مسیر رودخانه از تصاویر سنجنده OLI ابتدا عملیات پیش پردازش شامل تصحیح اتمسفری^۴ صورت گرفت روش‌های مختلفی برای تفکیک آب از سایر عوارض وجود دارد که در این مطالعه از شاخص تفاضل آب نرمال شده (NDWI) برای استخراج مسیر رودخانه استفاده شد /

$$\text{NDWI} = (\text{Green} - \text{NIR}) / (\text{Green} + \text{NIR}) \quad \text{رابطه } ۳$$

پس از پردازش تصاویر فایل رقومی حاصل به محیط ARC GIS وارد و خط بستر و ساحل رودخانه به صورت لایه‌های رقومی مستقل استخراج شد. در مرحله بعد اقدام به شناسایی پیچان رودهای موجود شد در مرحله بعد نقاط عطف یا نقاط تغییر انحنای محور رودخانه تعیین شد سپس برای هر یک از قوس‌های رودخانه دوایری برآذش شد که بیشترین و بهترین تطابق را با قوس داشته باشد و در ادامه مشخصات هندسی پیچان رودها از قبیل طول موج، طول قوس، شعاع انحنای و دامنه نوسان در محیط نرم افزار ARC GIS با استفاده از توابع موجود استخراج گردید. سپس با استفاده از رابطه شماره ۷ اندازه ضریب خمیدگی برای هر قوس محاسبه شد.

$$S = \frac{L}{\lambda / 2} \quad \text{رابطه } ۴$$

که در این رابطه S ضریب خمیدگی، L طول قوس، $\lambda / 2$ نصف طول موج می‌باشد.
در ادامه زاویه مرکزی قوس‌های زده بر روی هر کدام از بازه‌ها با استفاده از رابطه شماره ۸ محاسبه گردید.

$$A = \frac{180L}{R\pi} \quad \text{رابطه } ۵$$

در این رابطه A زاویه مرکزی، R شعاع دایره برآذش داده شده می‌باشد.
شاخص بعدی میزان سینوزیته مسیر جریان است. بررسی میزان پیچش متنادرها و سینوزیته مسیر رودخانه می‌تواند مقایسه میزان انحنای مسیر قطعات مختلف رودخانه و در نتیجه اظهار نظر در مورد پیچش مسیر آن را سهل‌تر سازد(خطیبی، ۱۳۹۱: ۹۳). این شاخص را از ابزاری برای شناسایی نواحی دارای حرکات جوان تکتونیکی می‌داند به صورتی که هر چه مقادیر عددی بدست آمده زیاد باشد، حاکی از نزدیک شدن رودخانه به حالت تعادل است و هر چه کم‌تر باشد، دلیل بالا بودن فعالیت‌های تکتونیکی در منطقه است. جهت بررسی سینوزیته مسیر رودخانه، کل محدوده مورد مطالعه به ۲۰ قسمت طبقه‌بندی شد سپس میزان سینوزیته مسیر رودخانه با استفاده از رابطه ۶ محاسبه شد.

$$S = T/L \quad \text{رابطه } ۶$$

که در این رابطه S میزان سینوزیته، T طول سینوزیته و L مسافت طولی خط مستقیم می‌باشد(خطیبی، ۱۳۹۱: ۹۱)
نتایج

تحلیل ویژگی‌های پیچان‌های رودخانه
ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی میزان توسعه پیچان رودی در مسیر می‌باشد(بیدنهارد و همکاران^۵، ۱۹۹۷: ۱۴۰) براساس جدول ۴ میانگین ضریب خمیدگی محدوده مورد مطالعه ۱/۳۱ بdst آمد و بیش از ۹۰ درصد محدوده دارای

^۴ برای تصحیح اتمسفری از روش FLAASH استفاده شد. این الگوریتم قوی ترین روش تصحیح اتمسفری در نرم افزار ENVI بوده و جزو روش‌های مطلق تصحیح اتمسفری شناخته می‌شود.

^۵ Biedenharn et al

خمیدگی ۱/۰۵ می باشد و خمیدگی بیش از ۱/۵، ۸/۹ درصد پیچان های محدوده را تشکیل می دهد در هیچکدام از پیچان های مورد مطالعه نیز خمیدگی کمتر از ۱/۰۵ و بیش از ۲ وجود ندارد بنابراین الگوی محدوده مورد مطالعه سینوسی می باشد. انحراف معیار ضریب خمیدگی بسیار کم در حدود ۰/۱۶ می باشد، که نشان دهنده وجود قوس های تقریباً شبیه هم می باشند که به دو دلیل چنین چیزی اتفاق می افتد- عدم زایش و ایجاد قوس های جدید- عدم تعییرات قوس های موجود و رسیدن به حداکثر گسترش ممکن. با وجود این که در رودخانه ها تعییر مورفوژئی مجرای بیشتر تحت تاثیر حمل بار رسوی است(Antonelli و همکاران^۶، ۲۰۰۴) در رودخانه کلقارن چای به علت احداث سد عملاً انتقال بار رسوی بسیار محدود گشته است بر همین اساس دو عامل ذکر شده در رودخانه هایی دیده می شود که نقش عوامل هیدرولوژیکی در شکل دهی مورفوژئی رودخانه ضعیف بوده و رودخانه تحت تاثیر فاکتورهایی همچون تکتونیک فعال ناشی از گسل ها و گسلش های مختلف و یا محصور بودن رودخانه در دره ای عمیق به علت لیتوژئی بسیار مقاوم باشد. در حالت عادی معمولاً عوامل ذکر شده علت اصلی می باشد ولی در رودخانه کلقارن چای علت اصلی ضعیف بودن فرایندهای هیدرولوژیکی به عدم تدارک دبی و دبی رسوب به علت ایجاد سد در بالادست رودخانه می باشد و محدوده مورد مطالعه نیز چون دقیقاً در پایین دست سد قرار گرفته و با توجه به خاصیت دبی کنترلی سدها هیچگونه دبی موثر برای تعییر در پارامترهایی مورفوژئیکی رودخانه ایجاد نمی شود بنابراین فاکتورهای مورفوژئیکی می تواند در طول سالیان متmandی دارای تعییرات بسیار کم و یا بدون تعییرات باشد. از طرف دیگر در رودخانه هایی که سد در بالادست رودخانه احداث می گردد بعد از طی شدن مسافتی از رودخانه با الحاق شاخه های مختلف رودخانه تحت تاثیر دبی های سیلانی می تواند تعییرات مورفوژئیکی در طول مسافت ایجاد بکند. ولی در رودخانه کلقارن چای چون شاخه موثری به رودخانه الحاق نمی شود رودخانه حتی بعد از طی مسافت بسیار زیاد از محل سد همچنان قدرت تعییرات مورفوژئیکی پیدا نمی کند و پارامترها حتی در محل تلاقی با رودخانه قرنقو دارای تعییرات بسیار جزیی می باشد. با توجه به عدم تعییرات مورفوژئیکی در بستر مسیر رودخانه در طی سالیان متmandی بستر رودخانه توسط کشاورزان اشغال شده و تبدیل به مزارع کشاورزی و باغات شده است(شکل ۷). تنها تعییرات اتفاق افتاده در پارامترهای مورفوژئیکی مربوط به عوامل انسان ساخت می باشد که گسترش بهربرداری از منابع شن و ماسه در بستر رودخانه باعث ایجاد نابهنجاری های متعدد در پارامترهای هیدرولوژیکی و مورفوژئیکی رودخانه شده است. در چنین حالتی رودخانه فقط مسیر قدیمی خود را طی کرده و مئاندرهای موجود از نوع دشتی می باشند که از لحاظ نظری و تئوریکی رشد و گسترش چنین مئاندرهایی بسیار زیاد می باشد. ولی به دلیل عدم تدارک دبی و دبی رسوی ناشی از شرایط کنترلی سد کلقارن تعییرات در پارامترهای مورفوژئیکی ایجاد نمی شود. بر همین اساس به دلیل متنوع نبودن شرایط دبی رسوب در بخش های مختلف مسیر رودخانه و حاکمیت شرایط مشابه نوسانات ضریب خمیدگی قوس های مورد مطالعه در یک بازه عددی یکسان و شبیه به هم می باشند. در چنین حالتی اعداد بزرگ ضریب خمیدگی به دلیل وجود قوس های بزرگ ناشی از شرایط قبلی جریان قبل از احداث سد و وجود پیچان های هیدرولوژیکی شده قبلی و یا تمایل جریان به سمت یک طرف از ساحلی و ایجاد شرایط فرسایشی جدید و تشکیل آستانه های هیدرولوژیکی جهت تعییر در پارامترهای مورفوژئیکی می باشد. شکل ۴ می تواند دلیلی بر تایید این امر باشد. بنابراین با توجه به عوامل ذکر شده باید به این امر توجه کرد که تاثیر عواملی همچون تعییرات اقلیمی و تکتونیک تدریجی بوده و در کوتاه مدت بسیار کم است در حالی که تاثیر عوامل انسانی همچون سد سازی، اشغال بستر و حریم رودخانه و تنگ کردن مجرأ که باعث تعییر در رژیم آب دهی، دبی رسوی، شبیب و ابعاد رودخانه را فراهم می کند در کوتاه مدت زمینه ساز الگوی رودخانه می باشد (گرگوری^۷، ۲۰۰۶) که این عامل در محدوده ذکر شده قابل مشاهده می باشد(اشکال، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷)

^۶ Antonelli et al^۷ Gregory

با توجه موارد ذکر شده نمی‌توان نتیجه گیری کرد که این موارد همیشه ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند برای نتیجه گیری چنین امری باید سایر موارد موثر در پارامترهای مورفولوژیکی مجرما از جمله عوامل هیدرومورفولوژیکی مخصوصاً قدرت رودخانه در دبی های مختلف سیلابی بررسی گردد. موارد ذکر شده فقط در طول جریان آرام و یکنواخت مجرما صادق می‌باشد ولی در ژئومورفولوژی، رودخانه ها دارای نوسانات بسیار زیادی می‌باشند حتی در رودخانه هایی که در بالادستشان سد احداث شده است. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده هر چند که عامل اصلی تغییر مولفه های هیدرومورلفولوژیک رودخانه ها تحت تاثیر دبی جریان و دبی رسوبی می‌باشد ولی عوامل دیگری همچون فعالیت های انسانی و عوامل خارج از سیستم رودخانه ای تکتونیک، شرایط زمین شناسی منطقه و تغییرات اقلیمی نیز تاثیر زیادی بر تغییر مولفه های هیدرومورفولوژیکی مجرما دارند(ماکاسکی و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۹۶).

جدول ۴- مشخصه های مقادیر ضریب خمیدگی رودخانه قرنقو چای در محدوده مورد مطالعه


الگوی بازه	انحراف معیار	حداکثر	حداقل	میانگین	>۲ بیش از حد میاندری	۲-۱/۵ میاندری	-۱/۰۵ سینوزیته	۱/۰۵< مستقیم	ضریب خمیدگی الگوی جریان
سینوزیته	۰/۱۶	۱/۵۴	۱/۰۷	۱/۳۱	۰	۸/۹	۹۰/۱	۰	رودخانه کلcan چای

بررسی پارامتر زاویه مرکزی نیز براساس جدول ۵ نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد پیچان های مورد مطالعه شبه پیچان رود می‌باشند، پیچان رود توسعه نیافته نیز نیز ۴۵ درصد پیچان های مورد مطالعه را شامل می‌شود. به دلیل عدم وجود قدرت و توان لازم برای برش هیدرولیکی رودخانه پیچان رودها گسترش پیدا نمی‌کنند و تغییرات مقادیر زاویه مرکزی بسیار کم و در طول یک دامنه مشابهی می‌باشد و اعداد بزرگتر دقیقاً مثل شرایط ضریب خمیدگی به شرایط تغییر در آستانه های مورفولوژیکی جریان ارتباط پیدا می‌کنند. در چنین حالتی پیچان رودها در رو حالت می‌تواند رشد پیدا بکند: ۱- تمایل جریان به یک طرف از ساحل رودخانه و ۲- وجود تشکیلات زمین شناسی شدیداً فرسایش پذیر. با توجه به نقشه زمین شناسی(شکل ۲) محدوده بستر رودخانه عمده از تشکیلات کواترنری فرسایش پذیر را شامل می‌شوند بر همین اساس در صورت فراهم شدن شرایط دبی پایه و دبی سیلابی رودخانه می‌تواند تغییرات گستره ده ای در پارامترهای مورفولوژیکی خود ایجاد بکند ولی چون چنین شرایطی در طول مسیر رودخانه اتفاق نمی‌افتد تغییر در پارامترها بسیار کم بود و این تغییرات عمده به صورت محلی در بخش های خاصی از مسیر رودخانه اتفاق می‌افتد که بدلیل پارامترهای محلی بوده بر همین اساس در شکل (۵) وجود پیچان رودهای تمایز از سایر پیچان روده به دلیل انحراف جریان به سمت یک قسمت و فرسایش تشکیلات شدیداً فرسایش پذیر می‌باشد.

جدول ۵ : مشخصه های مقادیر زاویه مرکزی رودخانه قرنقو چای در محدوده مورد مطالعه

شكل رودخانه	انحراف معیار	حداکثر	حداقل	میانگین	نعل اسیبی	پیچان رود خیلی توسعه یافته	پیچان رود توسعه یافته	پیچان رود توسعه نیافته	شبه پیچان رود	شبه پیچان رودخانه
					۲۹۶ به بالا	-۱۵۸ ۲۹۶	-۸۵ ۱۵۸	۸۵-۴۱	۴۱-۰	زاویه مرکزی به درجه

شــبه پــیچــان رود	۱۴	۸۲	۳۶	۴۸	.	.	.	۴۵,۵	۵۴,۵	رودخــانــه قرنــو
------------------------	----	----	----	----	---	---	---	------	------	-----------------------

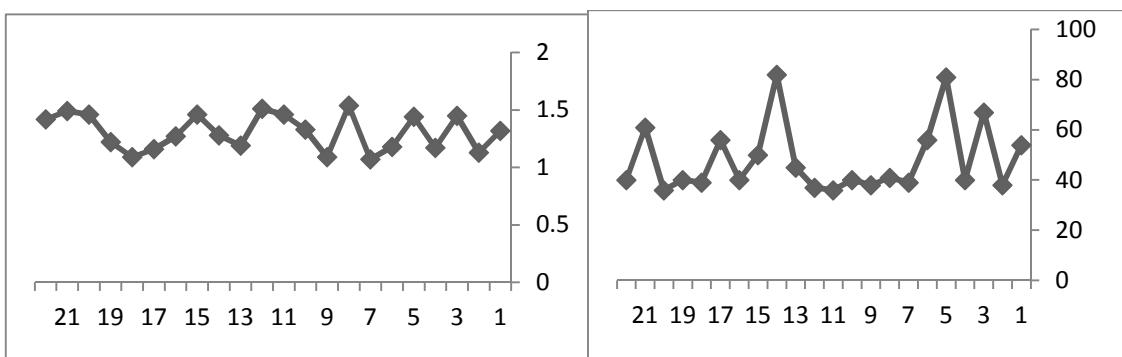


شکل ۴- روند تغییرات اعداد زاویه مرکزی پیچان های مورد مطالعه

تحلیل سینوسی مسیر رودخانه

آستانه‌ی تمایز مسیر مستقیم و مثاندری سینوزیته $1/5$ است که با استناد به آن می‌توان مسیر جریان رودخانه را از نظر الگوی جریان مجزا کرد میزان سینوزیته در مسیر مستقیم $= 1/05$ در مسیر سینوسی از $1/05$ تا $1/05$ و در مسیر مثاندری بیش از $1/5$ است. از 20 مسیر مورد بررسی هیچ مسیری مثاندری نمی‌باشد و 7 مسیر به شکل مستقیم می‌باشند و بقیه مسیر الگوی سینوسی دارد. محاسبه میانگین کل مسیر نیز نشان دهنده الگوی سینوسی رودخانه در محدوده مورد مطالعه می‌باشد بنابراین با توجه به جدول 6 میزان سینوسی 20 مسیر مورد بررسی شبیه به یکدیگر می‌باشد و این نشان دهنده وجود یک عامل عمده و مشخص در کنترل فرایندهای هیدرولوژیکی و مورفولوژیکی مسیر رودخانه در محدوده مورد مطالعه می‌باشد تغییرات در میزان سینوزیته مسیرهای مورد بررسی به صورت محلی بوده و با توجه ویژگی‌های مورفودینامیک رودخانه صورت می‌گیرد و تغییرات سینوزیته در کلقان چای متأثر از دو عامل انحراف جریان رودخانه به یک سمت ساحل و تغییرات در میزان مقاومت لیتوولوژی می‌باشد. وجود لیتوولوژی‌های فرسایش پذیر باعث می‌شود که فرسایش کناری موجب خمیده شدن بستر بشود. در سایر موارد رودخانه توانایی حفر دیوارهای رودخانه و تغییر میزان خمیدگی بستر را به علت عدم تدارک دبی و دبی رسوی را ندارد.

جدول ۶- نتایج مقادیر تحلیل سینوسی مسیر رودخانه در محدوده مورد مطالعه رودخانه کلقان چای

شماره مسیر	۱	T	الخمیدگی	حال	شماره مسیر	L	T	الخمیدگی	حال
۱	۱۰۸۵/۲۳	۱۱۲۷/۶۴	۱/۰۴	مستقیم	۱۱	۱۹۵۹/۶۵	۲۱۰۲/۸	۱/۰۷	سینوسی
۲	۱۵۰۹/۴۱	۱۵۳۳/۸۵	۱/۰۲	مستقیم	۱۲	۱۸۵۰/۹۶	۲۱۴۱/۶۳	۱/۱۵	سینوسی
۳	۱۳۶۴/۴۵	۱۴۷۵/۳۵	۱/۰۸	سینوسی	۱۳	۱۸۸۵/۰۱	۲۰۲۷/۷	۱/۰۸	سینوسی
۴	۱۳۵۶/۱۳	۱۳۶۲/۶۲	۱/۰۴	مستقیم	۱۴	۱۶۸۴/۶۹	۱۷۶۶	۱/۰۵	سینوسی
۵	۱۱۶۲/۳۷	۱۲۰۹/۹۴	۱/۰۴	مستقیم	۱۵	۲۰۸۵/۵۱	۲۲۱۶/۰۴	۱/۰۶	سینوسی
۶	۱۲۱۵/۸۹	۱۲۹۵/۹۳	۱/۰۷	سینوسی	۱۶	۲۰۸۳/۴۴	۲۱۸۴/۶۳	۱/۰۵	سینوسی
۷	۱۲۶۵/۱۰	۱۳۰۰/۶۴	۱/۰۳	مستقیم	۱۷	۱۸۷۶/۳۳	۱۹۶۵/۶۷	۱/۰۵	سینوسی
۸	۱۳۳۹/۸۷	۱۴۷۰/۳۶	۱/۱	سینوسی	۱۸	۳۲۸۹/۴۹	۳۵۹۹/۷۶	۱/۰۹	سینوسی
۹	۱۳۶۷/۹۶	۱۴۱۶/۱۶	۱/۰۴	مستقیم	۱۹	۳۰۹۰/۵۳	۳۱۸۰/۱۶	۱,۰۳	مستقیم
۱۰	۱۸۱۵/۲۸	۲۱۰۲/۸	۱/۰۷	سینوسی	۲۰	۱۰۶۵/۸۷	۱۱۵۷/۰۲	۱/۰۹	سینوسی
					کل مسیر	۳۴۳۶۱/۱۷	۳۶۴۷۰/۰۹	۱/۰۶	سینوسی

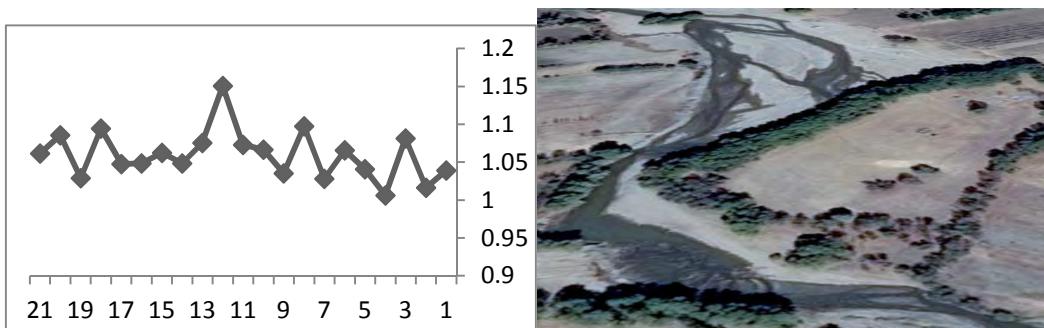

شکل ۷- تجاوز به بستر رودخانه و پیچش اجباری مسیر رودخانه

تحلیل قدرت رودخانه

تعیین قدرت فرسایشی برای هر کدام از مقاطع از این نظر حائز اهمیت است که علاوه بر این که می‌توان بخشی از شرایط هیدرودینامیک جریان را در هر مقطع شناسایی کرده همچنین می‌توان جریان را ارزیابی کرده و در مورد اشکالی که در هر مقطع وجود دارد می‌توان قضاوت کرد که تحت تاثیر هیدرودینامیک جریان ایجاد می‌گردد یا عوامل دیگری در ایجادشان دخیل هستند. در ژئومورفولوژی رودخانه ای هیدرودینامیک کل رودخانه نمی‌تواند ویژگیهای هیدرودینامیک جریان را در مقاطع مختلف یک رودخانه را تعیین بکند بلکه هر مقطع شرایط خاص خودش را دارد. مقادیر پارامترهای عرض بستر و شیب رودخانه در ۲۲ بازه مقطع جهت محاسبه میزان قدرت کل رودخانه و قدرت مخصوص رودخانه در هر مقطع در شرایط فعلی (با محاسبه میانگین سالیانه) و در شرایط دیگر و دوره‌های بازگشتی مختلف در جدول ۷ آورده شده است بیشترین میزان قدرت کل رودخانه در مقاطع ۲۰، ۲۱ و ۲۲ می‌باشد و کمترین میزان قدرت رودخانه در مقاطع ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ می‌باشد با توجه به این که هر چه قدر میزان قدرت رودخانه بیشتر باشد در شرایط برابر سایر پارامترهای مورفولوژیکی، پتانسیل تغییرات مرفولوژیک نیز بیشتر خواهد بود بنابراین بازه‌های ۲۰ و ۲۱ در صورت فراهم بودن سایر شرایط بیشترین میزان تغییرات در حالت نظری باید داشته باشند ولی با توجه به این که عرض بستر پارامتر بسیار مهمی در نحوه توزیع قدرت رودخانه می‌باشد بنابراین جهت بررسی میزان قدرت رودخانه و تاثیر آن بر عملکرد مورفولوژیکی لازم است که قدرت مخصوص رودخانه در هر مقطع محاسبه گردد براین اساس در جدول ۷ کمترین قدرت مخصوص رودخانه در به ترتیب در بازه‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۰ برآورده گشته که به دلیل عرض بالای بستر و شیب کم مجرماً می‌باشد و بیشترین قدرت مخصوص رودخانه در ۲۲ مقطع بررسی شده در مقطع ۹ دیده می‌شود. در این مقطع مهمترین عامل افزایش قدرت رودخانه عرض کم رودخانه می‌باشد. با توجه به این که قدرت مخصوص رودخانه در بیش از ۳۰۰ وات بر مترمربع نشان دهنده قدرت فرسایشی رودخانه است (اسماعیلی و همکاران، ۱۳۹۲^{۶۴}) بنابراین در شرایط میانگین سالیانه جریان، رودخانه در هیچ کدام از مقاطع کار فرسایشی عمده ای انجام نمی‌دهد مگر در جاهایی که جریان مستقیماً به سواحل رودخانه برخورد کرده و عمل آبشنستگی یا برش و یا زیربری سواحل را اشغال شده و تبدیل به مزارع و باغات کشاورزی شده است (اشکال ۷ و ۸) که دقیقاً به این دلیل هست که قدرت رودخانه در شرایط عادی جریان به هیچ وجه فرسایشی نیست و به علت احداث سد در بالادست رودخانه کشاورزان احساس کردند جریان رودخانه هیچ وقت حالت سیلابی نخواهد داشت در طول مصاحبه با کشاورزان نیز این امر نیز بیان شد. ولی برای بیان چنین موردی نیاز هست که قدرت مخصوص رودخانه در طول دوره‌های بازگشتی مختلف محاسبه گشته سپس قضاوت گردد. باید توجه داشت که در ژئومورفولوژی، رودخانه‌ها دارای نوسانات بسیار زیادی هستند، بنابراین اشغال مجرای رودخانه باید به احتیاط و با توجه هیدرودینامیک بستر و شرایط ژئومورفولوژی منطقه صورت بگیرد. در مورد رودخانه‌های مناطق کوهستانی این امر بیش از سایر رودخانه

ها اهمیت پیدا می کند. با توجه به این که جریان پایه($q=2/33$) بیشترین نقش را در شکل دهی الگوهای مختلف رودخانه ای و تغییر پذیری مقاطع رودخانه دارد براساس جریان پایه همه مقاطع رودخانه در حالت قدرت فرسایشی می باشند که می توانند فرایندهای فرسایشی ایجاد کرده و قدرت لازم برای تغییرات مورفولوژیک را دارا می باشند. بازه ۹ بیشترین پتانسیل برای تغییرات مورفولوژیک و بازه ۱۹ کمترین پتانسیل برای تغییر شکل مقطع و تغییر سواحل را خواهد داشت. براساس قدرت مخصوص رودخانه هر چه قدر قدرت رودخانه از آستانه فرسایشی بالاتر برود میزان تغییرات قابل تصور برای مقطع نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین با مینا قرار دادن توان ۳۰۰ وات متر مربع به عنوان قدرت فرسایشی برای مقاطع مختلف آستانه تغییر را می توان برآورد کرد. ولی در محدوده مورد مطالعه عملکردهای قدرت مخصوص رودخانه و به تبع آن فرسایش رودخانه بسیار متغیر و تحت تاثیر پارامترهای مکانی هر بستر می باشد بر مبنای قدرت مخصوص رودخانه تصور بر این است که مقاطعی که بیشترین میزان قدرت مخصوص را دارند بیشترین میزان تغییرات را نیز داشته باشند. براساس نتایج تحلیل قدرت رودخانه و نتایج سایر روشهای بررسی شده و همچنین بررسی نقشه لیتوژئی(شکل ۴) محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که شکل بندی مقاطع تحت تاثیر مقاومت لیتوژئیکی بستر و کنارهای های رودخانه می باشد بدین صورت که در جاهایی که تشکیلات بستر و کنارهای رودخانه فرسایش پذیر بوده بیشترین میزان تغییرات و فرسایش اتفاق افتاده است(اشکال ۱۰ و ۱۱). بنابراین لازم هست که اشغال بستر رودخانه مور توجه قرار بگیرد. چون در حالت جریان پایه قطعاً رودخانه به باغات که در مسیرش هست(شکل ۱۲) تجاوز خواهد کرد و باعث ایجاد خسارات های مادی و جانی خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به وجود درخت ها و موانع در مسیر رودخانه آثار تخریبی شدت خواهد گرفت. ممکن است چنین بیان شود که وجود سد در بالادست مسیر رودخانه عملاً قدرت تخریبی رودخانه را از بین می برد، ولی باید توجه داشت سطح حوضه بعد از کلقارن چای ۶۱ کیلومتر مربع می باشد که فضای بسیار بزرگی هست و بدون در نظر گرفتن سد چنین سطحی می تواند سیلان بسیار بزرگی را ایجاد بکند و با در نظر گرفتن موقعیت کوهستانی و شبیه بالای حوضه این امر بیشتر مهم می نماید. باید توجه داشت که تغییر مولفه های هیدرولوژیومورفولوژیک رودخانه به هر نحو ممکن با پاسخ رودخانه همراه خواهد بود و این پاسخ می تواند گاهای جبران ناپذیر باشد تجربیات جهانی و تجربیات داخل ایران مبنی بر عدم توجه به هیدرودینامیک رودخانه های نواحی مختلف فجایع بسیار سنگینی را به جا گذاشته است. تجربه سیلان عجب شیر آذر شهر نمونه ای از این موارد بی شمار می باشد.

بازه های ۱۶، ۱۹ و ۲۱ نواحی از رودخانه هستند که معادن برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مستقر هستند با توجه به جدول ۷ عرض بستر در این مقاطع نسبت به سایر مقاطع کاملاً غیر منطقی بوده و بستر بسیار عریض می شود که باعث کاهش قدرت رودخانه می گردد. همچنین تغییرات بسیار زیاد عامل شبیه و گاهای غیر منطقی این عامل در این رودخانه بدین دلیل هست که رودخانه تحت بهره برداری بسیار زیاد از منابع شن و ماسه داخل و کنارهای بستر رودخانه می باشد، همانطوری که نتایج سایر محققین نشان می دهد(حافظ، ۲۰۰۰: ۲) برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه یکی از عوامل اصلی تغییر اشکال مورفولوژیکی بستر رودخانه می باشد.



شکل ۸: اشغال حریم و بستر رودخانه از هر دو طرف و تنگ شدگی مجاور افزایش قدرت فرسایشی رودخانه بدليل کانالیزه شدن.
شکل ۹: بستر آزاد مجاور ایجاد الگوی گیسوی در همان محل

جدول ۷- نتایج تحلیل قدرت کل رودخانه و قدرت مخصوص رودخانه در شرایط عادی جریان و در حالت دبی پایه جریان

شماره مقطع	عرض	شیب	قدرت کل رودخانه	قدرت مخصوص رودخانه	قدرت مخصوص رودخانه در دبی پایه	۵	۱۰
۰/۰۴۴	۲۰/۸۸	۱	۱۶۳۵/۹۱	۷۸/۳۴	۱۳۲۵/۱	۱۸۴۱/۹۱	۲۲۵۳/۲۹
	۱۹/۰۹	۲		۸۳/۵	۱۴۱۲/۳۵	۱۹۶۳/۲	۲۴۰۱/۷۷
	۲۴/۳۹	۳		۶۷/۰۷	۱۱۳۴/۴	۱۵۷۶/۸۳	۱۹۲۹/۰۱
	۲۶/۳۱	۴		۶۲/۱۷	۹۳۶/۷	۱۰۵۱/۶۱	۱۴۶۱/۷۶
	۳۱/۱۴	۵		۵۲/۵۳	۷۹۱/۴۷	۸۸۷/۵	۱۲۳۵/۰۲
	۵۱/۹۱	۶	۱۷۱۰/۲۷	۲۲/۹۴	۴۹۶/۳۷	۵۵۷/۲۲	۷۷۴/۰۵
	۱۹/۰۲	۷		۸۹/۱۹	۱۳۵۴/۷۲	۱۵۲۰/۸۰	۲۱۱۲/۹۴
	۲۱/۸۲	۸		۷۸/۳۶	۱۱۸۰/۱۸	۱۳۲۵/۶۵	۱۸۴۲/۷۷
	۱۶/۵	۹		۱۰۳/۶۳	۱۵۶۱/۶۳	۱۷۵۳/۰۷	۲۴۳۶/۸
	۱۹/۷۱	۱۰		۸۶/۷۷	۱۳۰۷/۳	۱۴۶۷/۵۶	۲۰۳۹/۹۴
۰/۰۴۶	۱۸/۱۳	۱۱	۱۱۱۵/۳۹	۶۱/۵۲	۹۲۶/۸۹	۱۰۴۰/۰۲	۱۴۴۷/۳۳
	۱۸/۷	۱۲		۵۹/۶۴	۸۹۸/۶۳	۱۰۰۸/۸	۱۴۰۲/۲۰
	۲۷/۸۷	۱۳		۴۰/۰۲	۶۰۲/۹۶	۶۰۰/۸۷	۹۴۰/۱۷
	۱۶/۶۹	۱۴		۶۶/۸۲	۱۰۰۷/۸۶	۱۱۳۰/۷۹	۱۵۷۱/۱۲
	۳۳/۰۹	۱۵		۳۳/۷	۵۰۷/۸۴	۵۷۰/۱	۷۹۲/۴۴
۰/۰۴	۶۹/۶۷	۱۶	۱۴۸۷/۱۹	۲۱/۳۴	۳۲۱/۰۲	۳۶۱/۰۳	۵۰۱/۸۳
	۳۹/۰۱	۱۷		۳۸/۱۲	۵۷۴/۳۶	۶۴۴/۷۷	۸۹۶/۲۵
	۳۰/۴۳	۱۸		۴۸/۸۷	۷۳۶/۳۱	۸۲۶/۵۸	۱۱۴۸/۹۰
	۸۲/۸۷	۱۹		۱۷/۹۴	۲۷۰/۳۷	۳۰۳/۰۲	۴۲۱/۸۹
	۳۰/۴۳	۲۰		۷۶/۹۷	۱۱۰۹/۱۹	۱۳۲۲/۰۲	۱۸۰۹/۶۱
۰/۰۶۳	۱۰۸	۲۱	۲۳۴۲/۳۳	۲۱/۶۹	۳۲۶/۷۵	۳۷۲/۶۳	۵۰۹/۸۷
	۳۲/۴۶	۲۲		۷۲/۱۶	۱۰۸۷/۱۶	۱۲۲۰/۴۴	۱۶۹۶/۴۴



شکل ۱۰: زیر بری رودخانه و ریزش دامنه در طبقات حساس به فرسایش، شکل ۱۱- کناره رسی-سیلتی به شدت فرسایش پذیر و تخریب گستردۀ باگات



شکل ۱۲: بستر بسیار بزرگ رودخانه ناشی از فرسایش کناری در تشكیلات آبرفتی و کواترنری و تخریب باغات در امتداد رودخانه

نتیجه گیری

نتایج روشهای مختلف به صورت خلاصه شامل موارد زیر می باشد.

✓ براساس شاخص ضریب خمیدگی الگوی محدوده مورد مطالعه سینوسی می باشد و بیش از ۹۰ درصد محدوده دارای خمیدگی ۱/۵ می باشد انحراف معیار ضریب خمیدگی بسیار کم می باشد، که نشان دهنده وجود قوس های مشابه هم در طول مسیر می باشند که نشان دهنده وجود فرایندهای مورفولوژیکی یکنواختی در طول مسیر می باشد. و براساس شاخص زاویه مرکزی الگوی پیچان رودها شبیه پیچان رود و پیچان رود توسعه نیافته می باشد. تغییرات مقادیر زاویه مرکزی بسیار کم و در طول یک دامنه مشابهی می باشد و اعداد بزرگتر به شرایط تغییر در آستانه های مورفولوژیکی جریان ارتباط پیدا می کنند. در چنین حالتی پیچان رودها در رو حالت می تواند رشد پیدا بکنند: ۱- تمایل جریان به یک طرف از ساحل رودخانه و ۲- وجود تشكیلات زمین شناسی شدیدا فرسایش پذیر.

✓ تحلیل سینوسی مسیر مورد مطالعه نشان داد که میزان سینوسی ۲۰ مسیر مورد بررسی هیچ مسیری مئاندری نمی باشد و ۷ مسیر به شکل مستقیم می باشند و بقیه مسیر الگوی سینوسی دارد. این نشان دهنده وجود یک عامل عمده و مشخص در کنترل فرایندهای هیدرولوژیکی و مورفولوژیکی مسیر رودخانه در محدوده مورد مطالعه می باشد تغییرات در میزان سینوزیته مسیرهای مورد بررسی به صورت محلی بوده و با توجه ویژگی های مورفودینامیک رودخانه صورت می گیرد و تغییرات سینوزیته در کلقان چای متأثر از دو عامل انحراف جریان رودخانه به یک سمت ساحل و تغییرات در میزان مقاومت لیتوژی می باشد.

✓ بر مبنای تحلیل قدرت رودخانه و قدرت مخصوص رودخانه نتایج نشان داد که جریان رودخانه بر حسب دبی(در دوره های بازگشتی مختلف) دارای توان های متفاوتی برای فرسایش و رسوب گذاری هستند. بنابراین دبی های سیلابی بزرگ عامل اصلی شکل گیری مجرأ و الگوهای جریان سیلابی هستند، اما چون بسامد رخداد سیلاب های بزرگ پایین است و اثر آنها به وسیله سیلاب های کوچکتر محو می شود. دبی که بیشترین اثر را روی فرسایش و رسوب گذاری و تغییر سطح مقطع مجرأ را دارد و دوره بازگشت آن به اندازه ای کافی کوتاه است تا اثرات آن به وسیله جریان های ضعیف تر اما با فراوانی وقوع زیادتر، پوشیده نشود دبی پایه یا لبریز می باشد بر مبنای دبی پایه همه مقاطع رودخانه در حالت قدرت فرسایشی می باشند که می توانند فرایندهای فرسایشی ایجاد کرده و قدرت لازم برای تغییرات مورفولوژیک را دارا می باشند. بازه ۹ بیشترین پتانسیل برای تغییرات

مورفولوژیک و بازه ۱۹ کمترین پتانسیل برای تغییر شکل مقطع و تغییر سواحل را خواهد داشت. بر مبنای تحلیل قدرت کل و قدرت مخصوص رودخانه صور بر این است که مقاطعی که بیشترین میزان قدرت مخصوص را دارند بیشترین میزان تغییرات را نیز داشته باشند. براین اساس شکل بندی مقاطع تحت تاثیر فرایندهای هیدرولوژیکی ناشی از فرایند تدارک دبی و دبی رسوی و مقاومت لیتوولوژیکی بستر و کنارهای های رودخانه و همچنین نقش عوامل انسانی به صورت تصرف و اشغال بستر رودخانه به شکل ایجاد باغات و مزارع و همچنین در مقاطعی نیز عامل اصلی شکل دهی مجرأ ناشی از برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه می‌باشد که تمامی فرایندهای مورفولوژیکی مجرأ دچار تغییراتی غیر معمول می‌گردند.

✓ در این تحقیق قدرت سیلابی رودخانه و قدرت مخصوص رودخانه در بازه‌های مختلف محاسبه گردید. نتیجه این تحقیق نشان داد که با کاهش عرض معبیر رودخانه، قدرت رودخانه افزایش می‌یابد، همچنین قدرت سیلابی رودخانه به ویژگی‌های مورفولوژیکی رودخانه بستگی دارد.

✓ نتایج این تحقیق می‌تواند در شناسایی بازه‌های حداکثر توان رودخانه و بازه‌های تحت تاثیر فرسایش رودخانه ای سودمند باشد، با توجه به این که محدوده مورد مطالعه این تحقیق در بسیاری از موقع منطبق با باغات و مزارع و سکونتگاه‌های روستایی اطراف رودخانه می‌باشد، بنابراین با شناسایی مناطق خطرناک می‌توان از مخاطرات رودخانه ای به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده و صحت سنجی نتایج توسط روش‌های مختلف شکل گیری الگو و دینامیک مجرأ شدیداً تحت تاثیر فرایندهای هیدرژئومورفولوژیکی مجرأ و حوضه رودخانه بوده و عامل اصلی کنترل فرایندهای مجرأ تحت تاثیر فرایند تدارک دبی و دبی رسوی می‌باشد، تغییرات محلی نیز ناشی از تغییر محلی فرایندهای کنترل کننده دینامیک مجرأ می‌باشد که در این دخالت‌های انسانی به صورت تجاوز به حریم رودخانه و برداشت منابع شن و ماسه به صورت محلی باعث آشفتگی مسیر مجرأ در مقاطعی از رودخانه شده است. نتایج این تحقیق با مطالعات محققان مختلف از جمله: وول و همکاران(۲۰۰۴)، مختاری(۱۳۸۸) در نحوه شکل گیری مورفولوژی رودخانه‌های کوهستانی، و نقش عوامل غیر هیدرولوژیکی(غیر رودخانه ای) در شکل گیری ژئومتری مجرأ، با نتایج پیروانی و اردکانی(۲۰۱۴) در شکل گیری الگوهای مختلف مجرأ و نهایتاً در تحلیل توان رودخانه و قدرت رودخانه در تغییر پارامترهای هیدرودینامیکی و مورفولوژیکی رودخانه با مطالعات پیشورون مونتوگومری و بافینگتون(۱۹۹۷، ۱۹۹۸)، مونتوگومری و گران(۲۰۰۱)، ویل(۲۰۰۴) و فلیپس و دیسلگوز(۲۰۱۳)^۸ مطابقت دارد.

منابع و مأخذ

- احمدی، حسن(۱۳۶۷)، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، ۷۱۴ صفحه.
- اسماعیلی، رضا؛ حسین زاده، محمد مهدی؛ اقبالی، رضا(۱۳۹۲) اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانه لاویچ، استان مازندران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال ششم، صص ۵۷-۷۰.
- بربج، جان، اس(۱۳۸۷) رودخانه‌ها و دشت‌های سیلابی، ترجمه محمد حسین رضایی مقدم و مهدی تقفی، انتشارات سمت.
- بیاتی خطیبی، مریم(۱۳۸۵) بررسی علل تشکیل و توسعه پیچان‌ها در دره‌های نواحی کوهستانی، رشد آموزش جغرافیا، شماره ۷۵، صص ۱-۸.
- بیاتی خطیبی، مریم(۱۳۹۱) برآورد خطر وقوع سیلاب‌ها در مسیر پیچان رودها مورد: رودخانه شور (واقع در دامنه‌های شرقی کوهستان سهند) فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره ۳۱، صص ۱۴۷-۱۴۸.
- حیدری، اسدآ؛ مقيمی ابراهیم(۱۳۸۶) ژئومورفولوژی و مدیریت سیستمی رودخانه مطالعه موردی: حوضه قرنقو تا سد سهند، فصلنامه جغرافیا، شماره ۱۴ و ۱۵ صص ۱۱۹-۱۳۷.

^۸ Phillips and Desloges

- روستایی، شهرام؛ خورشید دوست، علی محمد؛ خالقی، سمیه(۱۳۹۲) ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانه لقوان با روش طبقه بندی راسگن، مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، دوره ۱، شماره ۴، صص ۱-۱۶.
- ریچاردز، کیت(۱۳۸۴) رودخانه ها- اشکال و فرایندهای آبراهه های آبرفتی، ترجمه کریم سلیمانی، میر خالق ضیاء تبار احمدی، انتشارات دانشگاه مازندران.
- فاطمی عقدا، محمود، فرج الله، فیاضی و داریوش، علیپور (۱۳۸۰)، بررسی زمین شناسی مهندسی بخشی از رودخانه کرخه(روستای عبدالخان تا روستای الهایی)، نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد ۱ شماره ۳ و ۴ صص ۱۷۸-۱۶۳.
- مختاری، داود(۱۳۸۸) نقش عوامل غیر رودخانه ای در تغییرات مورفولوژی مسیر آبراهه ها مطالعه موردی: رودخانه باگلار در دانه شمالی میشو داغ (شمال غرب ایران)، فصلنامه فضای جغرافیای اهر، سال نهم، شماره ۲۶ صص ۱۳۵-۱۱۳.
- مقصودی، مهران؛ زمان زاده، سید محمد؛ یمانی، مجتبی؛ حاجی زاده عبدالحسین(۱۳۹۶)، ارزیابی تغییرات الگوی پیچان رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدرولوژیومورفولوژی منطقه مطالعه موردی: رودخانه مارون(از سرچشمه تا ورودی آن به رودخانه جراحی)، فصل نامه جغرافیایی طبیعی، سال دهم شماره ۳۵: صص ۱-۲۸.
- موسوی حرمی، رضا، اسدالله، محبوبی، رابت، برتر و محمد، خانه باد(۱۳۸۱)، نقش تکتونیک در رسوب گذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد بیست و هشتم، شماره ۱، صص ۶۸-۵۳.
- Antonelli,C. Provansal M. Vella C. (2004). *Recent Morphological Channel Changes in a Deltaic Environment, the Case of the Rhone River France Geomorphology* Vol. 57 pp. 385-402.
 - Biedenharn D.S., Elliot, C.M. and Watson, C.C., (1997). *The WES stream investigation and stream bank stabilization handbook*. US. Army Engineering. P 286.
 - Collins, B.D., and Montgomery, D.R., (2011). *The legacy of Pleistocene glaciation and the organization of lowland alluvial process domains in the Puget Sound region*, *Geomorphology* (126) p. 174-185.
 - Eilertsen, R. and Hansen, L., (2008). *Morphology of river bed scours on a delta plain revealed by interferometric sonar*; *Geomorphology* 94, Pp58-68.
 - Gregory,K. J. Benito G. Downs P. W. (2006). *Applying Fluvial Geomorphology to River Channel Management: Background for Progress towards a Paleohydrology Protocol*, *Journal Geomorphology*, Vol. 98,pp. 153-172.
 - Hafez, Y. I., (2000) *Response Theory for Alluvial River Adjustments to Environmental and Man-Made Changes*”, *Journal of Environmental Hydrology*, paper 14, Volume 8, October 2000
 - Heitmuller, F.T., Hudson, P.F., (2009). *Downstream trends in sediment size and composition of channel bed, bar and bank deposits related to hydrologic controls in the Llano river watershed Central Texaz*, *Geomorphology* 112, 246-260.
 - Kirby, Eric and Whipple, Kelin., (2001). *Quantifying differential rock-uplift rates via stream profile analysis*, *Geology*, (29) no. 5, p. 415-418.
 - Knighton, A.D. Nanson G.C. (1993) *Anastomosis and the continuum of channel pattern Earth surface processes and landforms.l S*, pp.613-625.
 - Lepold, L. B., M. G. Wolman. And J. P. Miller., (1964). *Fluvial Processes in Geomorphology*, San Farncisco, W.H. Freeman and CO, p21-22.
 - Makaske, A. D. G., Smith, H. J. A., Berendsen, A. G. de. Boer, M. F. van, Nielen-Kiezebrink and T. Locking., (2009). *Hydraulic and sedimentary processes causing anastomosing morphology of the upper Columbia River*; *Geomorphology*, 111(3-4), p194–205.
 - Montgomery, D.R., Buffington, J.M., (1997). *Channel-reach morphology in mountain drainage basins*, *Geological Society of America Bulletin*, 109: 596-611.
 - Montgomery, David R. and Buffington, John M., (1998). *Channel-reach morphology in mountain drainage basins*, *Geological Society of America Bulletin*, v. 109, no. 5, p. 596-611.
 - Montgomery D. R. Gran K. B. (2001). *Downstream variations in the width of bedrock channels*, *Water Resource Research*, Vol. 37, NO. 6, 1841–1846.
 - Peyrowan, H.R., Jafari Ardekani, A., (2014). *Gorge genesis of the Ghezel-Ouzan River in Iran*, *Geochemistry Journal*, Vol 1(1), <http://www.jgs-scijour.com/gi>.
 - Phillips, R.T.J., Desloges, J.R., (2013), *Glacially conditioned specific stream powers in low-relief river catchments of the southern Laurentian Great Lakes*, *Geomorphology* <http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.09.030>.

- *Ralph, T.J., Hesse, P.P., (2010). Downstream hydro geomorphic changes along the Macquarie River, Southeastern Australia, Leading to channel breakdown and floodplain wetlands, Geomorphology 118, 48-64.*
- *Sear, D.A., Newson, M.D., (2003). Environmental change in river channel: a neglected element. Towards geomorphologic typologies, standard and monitoring. The Science of the Total Environment 310, 17-23.*
- *Selander, J.A., (2004). Processes of knick point propagation and bedrock incision in the Oregon Coast Range. University of Oregon B.S. thesis, Eugene, Oregon.*
- *Stock, Jonathan D. and Montgomery, David R., (1999). Geologic constraints on bedrock river incision using the stream power law, Journal of Geophysical Research, v. 104, no. B3, p. 4983-4993.*
- *Whipple, K.X., (2004). Bedrock Rivers and the geomorphology of active orogens, Annual Review of Earth and Planetary Science (32) p. 151-185.*
- *Whipple, Kelin X. and Tucker, Gregory E., (1999). Dynamics of the stream-power incision model: Implications for height limits of mountain ranges, landscape response timescales, and research needs, Journal of Geophysical Research, v. 104, no. B8, p. 17.661-674.*
- *Whol, E.E, Kuzma J. N, Brown N. E., (2004). Reach- scale channel geometry of a mountain river, Earth Surface Processes and Landforms, 29: 969-981.*

